

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋ

ਵੱਲ,

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ਼-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਨੰ: ਪਵਸਪਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 1840

ਮਿਤੀ: 30/1/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋ ਮਿਤੀ 15-01-18 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋ ਮਿਤੀ 15-1-18 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ
ਇਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

A) Const of MPS & STP at Barnala

(Agency :- M/s Girdhari Lal Aggarwal)

1. MPS ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪਲਸਤਰ ਉੱਤੇ ਜਗਾ ਜਗਾ efflorescence ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਸਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਪੈਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।
2. STP ਵਿਖੇ Administrative ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪਲਸਤਰ ਉੱਤੇ ਜਗਾ ਜਗਾ efflorescence ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਸਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਪੈਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।
3. ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 15581-83 ਮਿਤੀ 28.06.2016 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਕਿਉਂਬ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
4. ਮੌਕੇ ਤੇ STP ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਉਂਬਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਿੱਤ ਕਿਉਂਬ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

B) Prov Sew Sch at Barnala & Const of Roads (AMRUT Scheme)

(Agency :- M/s Girdhari Lal Aggarwal)

1. ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ IS ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਸੀ।
2. ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Interlocking paver ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵ/ਸ ਦੇ ਹਾਊਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ Interlocking tile ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
3. ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ 39 ਕਿ.ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਕਿ.ਮੀ ਸੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਵਰ ਮੈਨ ਸੀਵਰ ਨਾ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਸੰਘੇਤਾ ਦਾ ਮੈਨ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ STP ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨ ਸੀਵਰ ਮਜ਼ੂਰੀ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰ MPS ਅਤੇ STP ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਵਲੋ ਮੈਨ ਸੀਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਜੂਵਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।
4. ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗੇ ਹੋਏ ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਵਿਚ 3 ਕਿ.ਮੀ ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
5. ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

C) Prov Sew Sch at Barnala & Const of Roads (URBAN Mission)

(Agency :- M/s Jai Bhushan Malik)

1. ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਵੀ ITI chowk ਤੋਂ Court chowk ਤੱਕ 1.72 ਕਿ.ਮੀ ਮੈਨ ਸੀਵਰ ਲਗਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(D) O&M Works Barnala

1. ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕੌਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਪ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਲੋਰੀਨੇਟਰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ਪ੍ਰੈਟੂ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਟੂ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।
2. ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
3. ਇਸ ਟਿਊਬਵਲ ਦੇ ਨਾਲ OHSR ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, OHSR ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
4. OHSR ਦੀ ਸਕੋਰ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਥੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੋਰ ਹੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
5. O&M ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।
6. ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ O&M ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਟੂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ KPI (Key Performance indicators) Parameters ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ / ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

✓ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ 1841-42

ਮਿਤੀ 30/1/18 ਮਿਤੀ 30/1/18 30/1/18 30/1/18

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੰਡਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

✓ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

30/1/18 30/1/18 30/1/18