

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਦੱਸੇ

ਗਲ.

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਫ਼-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਵਾਈਜ਼ਰ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਾਉਥ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 2881

ਮਿਤੀ: 19/2/18

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 06-02-18 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਸੈਕ ਕਰਨ
ਸ਼ਬਦੀ।

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 06-02-18 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ

ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੇਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

1) Ext & Aug of W/S & Sew Sch, STP & MPS at Kotakpura

(Agency :- M/s Shapoorji Pallonji)

1. ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵ/ਸ ਦਾ ਕੰਮ DNIT ਦੇ ਸਕੇਪ ਵਿਚ 9 ਕਿ.ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 8.3 ਕਿ.ਮੀ ਵ/ਸ ਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਵ/ਸ ਵਿਚੋਂ 6.3 ਕਿ.ਮੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਕਿ.ਮੀ ਵ/ਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਗੈਪ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
2. ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹਾਊਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ DNIT ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲੇ ਹੋ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੈਸ਼ੀਲਟੀ ਮੁਹਾਇਆ ਹੋ ਸਕੇ।
3. ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 8 MLD STP ਅਤੇ 6 MLD STP ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 80% conservatrion ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ STP ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਦੇ ਤੱਕ Soil conservation ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ STP ਦੇ treated ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

8 MLD STP ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ MPS ਵਿਖੇ MPS ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, MPS ਦੀ PCC ਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ground water ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕ Gen Set ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ Gen Set ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪੇਅਰ Gen Set ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ Gen Set ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ PCC ਵੀ ਤੌਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ Gen Set ਵੀ ਅਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

MPS site ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ Chute GI ਚੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੋਂ ਜ਼ੋੜ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇਰ ਤੇ ਖਲੜਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੋਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8 MLD STP ਵਿਖੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ STP ਦਾ ਪਾਣੀ Treatment ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਫਲੋਨ ਵਿਚ ਸੂਟਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਾ ਲੈਵਲ STP ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ-2 STP ਉਤੇ Treated effluent ਨੂੰ CC Tank ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਥਿਗ ਰਾਂਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ STP ਦੀ efficiency ਤੇ effect ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ STP ਦਾ hydraulic calculation ਚੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ DNIT ਦੀ vol-2 ਦੇ clause 1.1.2 (6) ਮੁਤਾਬਿਕ "Treated effluent system to discharge treated water upto the final disposal point including constriction of outfall structure & protection of drain" ਅਤੇ 1.1.3 (6) "effluent discharge arrangement Effluent channel / pipe upto receiving body" ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਪਣੇ ਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ DNIT ਦੀ vol-2 ਦੇ clause 1.1.4 (8) ਮੁਤਾਬਿਕ "By Pass arrangement from inlet chamber to common treated effluent chamber through RCC Pipe NP3 or channel" ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਪਣੇ ਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

8 MLD STP ਵਿਖੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕੰਟੈਕਟ ਟੈਂਕ ਐਟ ਲੈਵਲ 209 ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, CCT tank ਦੀ reinforcement average spacing design ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ reinforcement ਦੀ individual spacing IS Code ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ reinforcement ਦਾ ਕਵਰ ਜੋ ਕਿ design ਮੁਤਾਬਿਕ 45 mm ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿਸਿਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60mm ਸੀ।

8 MLD STP ਵਿਖੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕੰਟੈਕਟ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਲਈ reinforcement ਬਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ reinforcement ਨੂੰ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਰ ਬਲੋਕ 45mm ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 25mm ਦੇ ਕਵਰ ਬਲੋਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ।

6 MLD STP ਵਿਖੇ SBR ਟੈਂਕ ਦੀ reinforcement ਦੀ average spacing design ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ reinforcement ਦੀ individual spacing IS Code ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ reinforcement ਦਾ ਕਵਰ ਜੋ ਕਿ design ਮੁਤਾਬਿਕ 45 mm ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿਸਿਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60mm ਸੀ।

ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਲਈ weight batch ਮਿਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ Mass concreting ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ensure ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਚਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6 MLD STP ਵਿਖੇ CC Tank ਦਾ outlet level 204.73 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ STP ਦਾ Average Ground level 205.135 ਹੈ ਅਤੇ FGL 206.335 ਹੈ। ਜਿਸਤੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CC Tank ਦਾ Water level STP ਸਾਈਟ ਦੇ FGL 205.135 ਅਤੇ Average Ground level ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ STP ਦਾ hydraulic calculation ਚੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਨੀਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ STP ਦਾ treated water through gravity ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

6 MLD STP ਵਿਖੇ ਐਡਮਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ reinforcement ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ties ਦੀ ਸਪੋਸੰਗ ਡਕਟਿਲਟੀ ਕੋਡ IS 13920 ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਵਰ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜਾਇਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 40mm ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। actual ਵਿਚ 60mm ਹੈ।

6 MLD STP ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿਚ Extension ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ present ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਂਡ use ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।

ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਦਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ STP ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ STP ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Ext & Aug of W/S & Sew Sch, STP & MPS at Jaitu

(Agency :- M/s Shaporji Pallonji)

6 MLD STP ਵਿਖੇ CC Tank ਦਾ outlet level 209.60 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਫਟ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ CC tank TWL ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ STP ਦਾ FGL 209.60 ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CC Tank ਦਾ Water level STP ਸਾਈਟ ਦੇ FGL 209.60 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ STP ਦਾ hydraulic calculation ਚੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਨੀਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ STP ਦਾ treated water existing gravity main ਰਾਂਹੀਂ ਡਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੀਟਡ effluent ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟੀਂਗ ਲਈ weight batch ਮਿਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਤੇ ਵਿਖੇ Mass concreting ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ensure ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਚਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੀਲਡ ਸਟਾਂਡ ਵਲੋਂ ਦਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ STP ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ STP ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ IS Code ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ DNIT ਦੀ vol-2 ਦੇ clause 1.1.2 (6) ਮੁਤਾਬਿਕ "Treated effluent system to discharge treated water upto the final disposal point including constriction of outfall structure & protection of drain" ਅਤੇ 1.1.3 (6) "effluent discharge arrangement Effluent channel / pipe upto receiving body" ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੇਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਪਣੇ ਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ DNIT ਦੀ vol-2 ਦੇ clause 1.1.4 (8) ਮੁਤਾਬਿਕ "By Pass arrangement from inter chamber to common treated effluent chamber through RCC Pipe NP3 or channel" ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੇਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਪਣੇ ਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤੇਵਾਈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ) ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ਼-ਕਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ 2887-88

ਮਿਤੀ 19/2/18

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਮੰਡਲ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ) ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ਼-ਕਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ