

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋਂ

ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ

ਵੱਲੋਂ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ 6593

ਮਿਤੀ: 17/4/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22-3-18 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਮਾਨਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ ਚੀਫ-ਕਮ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ:ਕੰ) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ:ਕੰ) ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22-3-18 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ:-

ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੁਕਤੇ

A) Work: Prov W/S & Sew Sch at Bathinda

1. ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ STP 4.5 MLD ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ-2 MPS ਦੀ excavation ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਿਓ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. STP ਵਿਖੇ clarifier unit first bit ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕਵਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ uniform ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 45mm ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
3. ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਆ ਉਤੇ ਜੰਗ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4. STP ਵਿਚ CC Tank ਦਾ raft ਦਾ ਸਰੀਆ ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

B) Work: WTP 5 MGD at Bathinda

5. WTP ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਿਓ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
6. WTP ਵਿਖੇ ਫਿਲਟਰ ਬੈਡ ਅਤੇ ਵਾਕ ਵੇ ਉਤੇ ਕਈ ਜਗਾ ਤੇ ਹਨੀ ਕਾਬਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਫਿਨੀਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7. WTP ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ uniform ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ segregation ਅਤੇ ਹਨੀ ਕਾਬਿੰਗ Large scale ਤੇ ਹੈ।
8. OHSR ਦਾ ਕੰਮ foundation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਗਿਓ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

C) O&M Works WTP Bathinda

1. ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਾਫੀ ਜਗਾ ਤੇ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ WTP ਦੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ / ਬਾਰਬਡ ਵਾਇਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ। ।
2. OHSR 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਪ ਰੂਮ ਦੀ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੈ।
3. WTP ਵਿਖੇ ਫਿਲਟਰ ਬੈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਟੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਬੈਡਾਂ ਉਤੇ scum ਈਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁਈ ਹੈ, CC Tank ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚ ਕਾਈ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. Flow meters head guage ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੁਏ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ**B) WTP 5 MGD at Bathinda**

1. ਫਿਲਟਰ ਬੈਡ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕਵਰ ਤਕਰੀਬਨ uniform ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4" ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉ.ਮੰ.ਇੰ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ ਦੀ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ explanation call ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।।

ਕ/ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
 / ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ


 12/4/18 11:14