

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋਂ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲੋਂ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/ ੫੭੧੧ ਮਿਤੀ: 16/3/18

ਵਿਸਾ:-
ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 06-03-18 ਅਤੇ 07.03.18 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:-

Div No 1, Amritsar

A) Ext & Aug of Sew Sch 1400mm at Majitha Road, Amritsar (Under JICA)

(Agency :- M/s OCR Ltd)

1. ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ Excavation ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਨ ਟੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
2. ਸਾਈਟ ਤੇ 1400mm RCC NP3 ਪਾਈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਫੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

3. ਮੋਕੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਚ ਮਾਰਕ ਕਾਫੀ ਦੂਰ-2 ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-2 TBM Transfer ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
4. ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ 1400mm sewer 1.1Km ਵਿੱਚੋਂ 0.5Km ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ 6 ਨੰ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
5. ਸਾਈਟ ਤੇ ਫਰਮ ਕੋਲ PCC Lay ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

B) Ext & Aug of Sew Sch 500mm at Meera Coat Road, Amritsar (Under JICA)

(Agency :- M/s OCR Ltd)

1. RD 550 ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ CC ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਸੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ corewall ਦਾ ਸਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨਹੋਲ

✓