

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਵੱਲੋ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਡ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਵੱਲ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੱਛਮੀ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2017/ਕੁ.ਕੰ/ 6922 ਮਿਤੀ: 21/04/17

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋ ਮਿਤੀ 05-04-17 ਅਤੇ 06-04-17 ਨੂੰ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ
ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਨੰ 1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-2 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਸਥਾਨ।

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋ ਮਿਤੀ 05-04-17 ਅਤੇ 06-04-17 ਨੂੰ
ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਨੰ 1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-2 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ
ਲਿਖੀਆ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

A) Prov Main Sewer Hoshiarpur under NRCP Ph-II

(Agency :- M/s L&T Ltd.)

1. ਗਲੀ opp. service station ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿਚ SW Pipe ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਚਿੰਗ IS code ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2. ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
3. ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬੈਡ ਪਾਉਣ ਲਈ JCB ਦੀ ਬੱਕਟ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿਚ sagrigation ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਗਲੀ practice ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੋਪ ਵਿਚ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ sagrigation ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
4. ਕਾਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
5. ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੋਪ ਵਿਚ 400mm sewer 5080 ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਕੇ ਤੇ 9856 ਮੀਟਰ ਲਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਅਤੇ 600mm ਸੀਵਰ 2223 ਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਕੇ ਤੇ 6850 ਮੀਟਰ ਲਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

B) Prov Sew Sch Hariana

(Agency :- M/s Rajesh Cont Co.)

1. ਗਰੁੜੂਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਸਿੰਘ ਗਲੀ ਵਿਚ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ IS Code ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
2. ਲਾਈ ਹੋਏ ਮਨਹੋਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਹੁੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3. ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਤੇ ਜਾ ਰਹੇ SW Pipe ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਇਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
4. ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋ ਲੈਬ ਵਿਚ CTM ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

C) Const of OHSR 1.5 Lac Gallon Cap. at Tanda

(Agency :- M/s Rajan Builders.)

1. ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਕਰੀ ਮਿਕਚਰ ਬਿਨਾ ਬੱਕਟ ਤੇ ਸੀ।
2. OHSR ਦੇ ਲਈ ground level ਦੀ ਬੁਜ਼ੀ ਲਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਉਤੇ ground level 195.00 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ Design Statement ਨਾਲ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
3. ਹੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਪਲੇਟਵਾਰਮ ਤੇ ਸਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ।

D) Prov STP & MPS at Tanda

(Agency :- M/s Thermax & L&T Ltd.)

1. STP ਦੇ walk way ਅਤੇ Kerb stone ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰੈਕ ਸੀ।
2. Walkway ਦੀ CC flooring ਵਿਚ expansion joint ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਹ ਅਤੇ ਬੁਣੌਟੇ ਉਗੇ ਹੋਏ ਸੀ।
3. STP ਦੀ hand rail ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟ Alumminum paint ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ hand rail ਦੇ vertical post ਉਤੇ black enamel paint ਅਤੇ horizontal railing ਤੇ silver alumminum paint ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
4. MBBR Tank 2 to CCT walkway ਦਾ expansion joint ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
5. CCT outlet ਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ iron stair case ਤੇ ਪੈਂਟ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
6. STP premised ਦੇ ਵਿਚ ਬਣੀ metal road ਵਿਚ ਕਈ ਜਗਾ ਤੇ ਘਾਹ ਬੁਟੀਆ ਉਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ metal road ਦਾ shoulder ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
7. MPS ਦੇ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਟੈਂਕ ਦਾ stair case ਅਤੇ RCC ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਕਰੈਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
8. MPS ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ entrance ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ stair case ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਕਰੈਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
9. MPS ਦੀ plinth protection ਵਿਚ expansion joint ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਕਰੈਕ ਸੀ।
10. MPS ਦੀ RCC work ਦੀ finishing ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
11. MPS ਉਤੇ mechanical fitting ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਗੇਟ ਵਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
12. MPS ਉਤੇ Earthing ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

E) Prov W/S & Sew Sch Adampur

(Agency :- M/s Saini Const, Abohar.)

1. ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੋਪ ਵਿਚ 200mm sewer 3168 ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਕੇ ਤੇ 4590 ਮੀਟਰ ਲਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2. ਮੋਕੇ ਉਤੇ 600mm i/d ਦੇ 6 ਪਾਈਪ reject ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ site ਤੋਂ remove ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
3. ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ 10 ਵਿਚ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ IS Code ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ SW Pipe ਕੱਟਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
4. ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਮੈਨਹੋਲਾ ਦੇ ਹੁਕਾ ਤੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
5. Bus Stand road Opp Shiv Puri ਮੈਨਹੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਵਰਕਮੈਨਸਿਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਮੇਟਾਈ short wall ਉਤੇ average 8mm ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 12mm ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

6. ਸਿਖ ਕੀਂਦਾ ਹੈ ਗਰੈਪ ਵਿਚ 33 ਨੂੰ ਸਲੂਗਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਸਲੂਗ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁਣ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਵਾਇਰ ਮਾਈਬੈਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਗਿਆ।
7. ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਿਆਂਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।
8. CTM ਦੀ calibration report ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
9. ਮੈਨੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਟਾ stack ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ first class quality ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਢੀ ਇਟਾ ਕਰੋਕ ਅਤੇ ਕਿਨਾਹੇ ਕੂੰਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੋਚਿਆ ਸਨ।

F) Prov W/S at Alawalpur

(Agency :- M/s Natha Singh Cont.)

1. Alawalpur Sewa ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਣੇ ਪੈਪ ਐਂਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਚ earthing copper strip ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ earthing pit site ਤੋਂ ਹਿੱਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
2. T-well ਦੀ Roof Opening ਦੀ repair ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
3. Electric panel ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ PVC Pipe ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਉਥਕਿਆ ਸੀ, ਇਸਤੇ ਕਲੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ।
4. T-well ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਪ ਐਂਧਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ।

G) Prov Sew Sch at NRCP Jalandhar

(Agency :- M/s Gupta & Sons .)

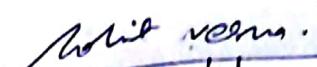
1. ਰਹਿਆਨਾ ਕੰਪੀ ਹੋਡ ਤੇ ਮੈਨੋਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛਿਸਪਲੇ ਕਾਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਕਚਰ ਬਿਨਾ ਬੱਕਟ ਤੋਂ ਸੀ।
2. ਮੈਨੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਟਾ stack ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ first class quality ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਢੀ ਇਟਾ ਕਰੋਕ ਅਤੇ ਕਿਨਾਹੇ ਕੂੰਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੋਚਿਆ ਸਨ।
3. ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਨੋਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗ IS Code ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
4. ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੋਅਰ ਕਿਉਂਦਿ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
5. ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੋਪ ਵਿਚ 35 ਨੂੰ ਵੈਟ ਸਾਫਟਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਵੈਟ ਸਾਫਟਾ ਲਿਆਏ ਜਾ ਚੁਣ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਵੈਟ ਸਾਫਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

H) Prov Sew Sch Jal. NRCP Ph-II

(Agency :- M/s Ludhiana Const Co .)

1. ਸਾਈਟ ਤੇ 200 ਨੂੰ SW Pipe ਸਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਾਈਪਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2. ਰੇਲਾਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਮੈਨੋਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗ IS Code ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3. ਹੂੰਡ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਮੈਨੋਲ ਬਹਿਕ ਸੈਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਜੁਆਇੰਟ ਖਾਲੀ ਸਨ।
4. ਇਸ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੈਨੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਹ ਦੀ ਫੀਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਕੱਟਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟਾ / ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਪਰ ਰੂੰਹੰਤ ਪੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

Mohit Verma.

 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੁ)
 ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ-ਚੀਡ-ਕਮ
 ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਲਾਈਜ਼ਨ

 20/4/17