

ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੱਛਮੀ),
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ:

ਮਿਤੀ:

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ:31-03-2017 ਅਤੇ 01-04-2017 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡਲ ਨੰ:2 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:-

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1613 ਮਿਤੀ 01-03-2018

ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟਵਾਈਜ਼ ਜਵਾਬ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ:-

A) Prov. STP 27.5 MLD at Amritsar South East Zone (Agency: M/S Shapoorji Pallonji Co.)

- 1) ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਨ, ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2) ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਪਰਾਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਸੋਨਰੀ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 3) ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਾਈਟ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਾਈਟ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

B) Prov. Main Sewer 1400mm RCC NP3 Sewer at Amritsar South East Zone (Agency: M/S Shapoorji Pallonji Co.)

- 1) 1400mm i/d ਸੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਨਹੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮੇਨਹੋਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲੱਡਿੰਗ/ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਵਰ ਦੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- 2) ਜਿਸ ਸੜਕ ਤੇ 1400mm i/d ਦਾ ਸੀਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇ ਪਾਸੇ ਕਾਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਮੇਨਹੋਲ ਦੀਆ ਸਲੈਬਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਨਹੋਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਨ ਟੇਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

- E:\data\Kanta thakur\General Branch\Kanta Th\SE to CEW Punjabi.docx
- 3) ਸੀਵਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈੱਟ ਸਾਫਟਾਂ ਦੀ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈੱਟ ਸਾਫਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 - 4) ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪੇਅਰ ਕਿਊਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਅਰ ਕਿਊਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
 - 5) RD 525.00 ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੇਨਹੋਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- C) Const. of OHSR 1 Lac Gallon Capacity at Amritsar South East Zone
(Agency: M/S Shapoorji Pallonji Co.)**
ਟੈਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕ ਵਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀਪੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕ ਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- D) Prov. pipe Sewer at Amritsar South East Zone
(Agency: M/S Shapoorji Pallonji Co.)**
- 1) ਮੇਨਹੋਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗ ਆਈ.ਐਸ.ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਨਹੋਲ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਚੂਮੈਨ ਪੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਨਹੋਲ ਦੇ ਕਵਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 - 2) ਜਿੰਨਾ SW 8" i/d ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗਲੈਜਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਈਪਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 - 3) ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ. ਰੋਡ ਕੈਬਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋਇੰਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- E) Prov. STP 9 MLD at Tarn Taran.
(Agency: M/S Anand Associates)**
- 1) ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕ ਵਾਲ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਕ ਵਾਲ ਦੇ ਸਟਰਿਟ ਦਾ ਇਨਰ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਵਰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਕੇ Concrete ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- F) Prov. Sewerage Scheme at Tarn Taran.
(Agency: M/S Natha Singh Contractor)**
- 1) ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ Opposite ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਹੱਟੀ ਮੇਨਹੋਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ।
- G) Prov. Sewerage Scheme at Patti.
(Agency: Sh. Rajesh Kumar Middha)**
- 1) ਸਰਹਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੇਨਹੋਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਿੰਗ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ IS Code ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਨਹੋਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ।
- H) Prov. OHSR 2 Lac Gln. Capacity at Ajnala.
(Agency: Sh. Arunesh Gupta Cont.)**
- 1) ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ।
 - 2) ਟੈਕੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੁਰਜੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਜੀ।
 - 3) ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਊਬ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
 - 4) ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈਬ ਸੈਟੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ।

H) Prov. W/S & Sew. Scheme at Ajnala.

(Agency: Sh. Natha Singh Cont.)

- 1) ਫੰਡਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੰਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਲੂਸ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ।
- 2) ਗਾਰਡਨ ਇਨਕਲੇਵ ਗਲੀ ਨੰ:3 ਵਿੱਚ ਨਜਦੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲ Opposite ਰੋਡ ਕਰਾਸਿੰਗ ਸੀਵਰ ਦੇ ਹੇਠ ਬੋਡ ਅਤੇ ਹਾਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Cement Concrete ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ।
- 3) ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਫੰਡਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।
- 4) ਗਲੀ ਨੰ:3 ਗਾਰਡਨ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਮੇਨਹੋਲ ਦੇ ਮੂੰਹਾ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ।



ਜੀ 11/5/18
 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
 ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਹਲਕਾ, ਥਾ: ਇੰਜ. 2
 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਦੀ ਡਾਕ
 ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਸੀ.ਸੀ.
 ਲੇਖਾਕਾਰ
 ਮੁਨ
 11/5

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1754

ਮਿਤੀ: 11.5.18

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 630 ਮਿਤੀ 09-04-2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੀ 11/5/18
 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
 ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਹਲਕਾ,
 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।